

# TECHNISCH BULLETIN

## LTB00626v2

### 10 juni 2015



© Jaguar Land Rover Limited  
Alle rechten voorbehouden.

**Deze TSB vervangt TSB LTB00626/2013 d.d. 12 december 2013. De vorige uitgave moet worden weggegooid of als ongeldig worden gemarkeerd. Raadpleeg alleen de elektronische versie van deze TSB in TOPIx.**

Gemarkeerde items worden grijs weergegeven

### **HOOFDSTUK: 419-01A**

Onjuiste activering alarm, bericht 'motorkap open' weergegeven op instrumentengroep

### **BETROFFEN VOERTUIGBEREIK:**

#### **Discovery 4 / LR4 (LA)**

**Jaar:** vanaf 2010  
**VIN-NUMMERS:** vanaf AA510178

#### **Range Rover Sport (LS)**

**Jaar:** 2010-2013  
**VIN-NUMMERS:** AA215623-DA814822

#### **Range Rover Evoque (LV)**

**Jaar:** 2012-2014  
**VIN-NUMMERS:** CA600000-EH975956

#### **Freelander 2/LR2 (LF)**

**Jaar:** 2007-2014  
**VIN-NUMMERS:** 7H001002-EH429811

#### **Range Rover (LG)**

**Jaar:** vanaf 2012  
**VIN-NUMMERS:** vanaf DA100000

#### **Range Rover Sport (LW)**

**Jaar:** vanaf 2013  
**VIN-NUMMERS:** vanaf DA000001

#### **Freelander 2/LR2 (LF)**

**Jaar:** 2012-2013  
**VIN-NUMMERS:** CL165479-EL911855

#### **Range Rover Evoque (LV)**

**Jaar:** 2012-2014  
**VIN-NUMMERS:** EL920000-FL976104

MARKTEN:

Alle

### **SAMENVATTING:**

**Situatie:** Een klant kan een of meer van de volgende problemen melden:

- Het alarm wordt geactiveerd zonder duidelijke oorzaak.
- Het bericht 'motorkap open' wordt weergegeven op het instrumentenpaneel.
- Er wordt bij het vergrendelen van het voertuig een geluid geproduceerd dat wijst op een mislukte vergrendeling.

**Deze versie is gemaakt voor om de Betroffen voertuigreeks te wijzigen.**

**Oorzaak:** De schakelaar voor het openen van de motorkap is defect.

**Voorgestelde code klacht van de klant - L14.**

**Handeling:** Als de klant dit probleem meldt, volgt u de onderstaande service-instructie.

**BENODIGDE ONDERDELEN:**

LR054331 Motorkapvergrendeling met geïntegreerde schakelaar 1

**SPECIAAL GEREEDSCHAP:**

Geen gereedschap benodigd

**GARANTIE:**

 **N.B.: Reparatieprocedures zijn voortdurend aan herziening onderhevig, zodat de tijden kunnen worden gewijzigd: de hier genoemde tijden gelden slechts als richtlijn. Raadpleeg altijd TOPIx voor de meest recente reparatietijd.**

 **N.B.: DDW vereist het gebruik van oorzakelijke onderdeelnummers. Op claims voor alleen arbeid moet het oorzakelijke onderdeelnummer met hoeveelheid nul worden ingevuld.**

BESCHRIJVING VAN DE BEWERKING	BEWERKINGSNR.	TIJD (UUR)	ACES KLACHTCODE	OOZAKELIJK ONDERDEEL
Land Rover Freelander 2/LR2 (LF) Motorkapschakelaar	<b>86.77.20</b>	0.9	42	LR041431
Land Rover Discovery 4/LR4 Motorkapschakelaar (LA)	<b>86.77.20</b>	0.3	42	LR041431
Range Rover Evoque (LV) Motorkapschakelaar	<b>86.77.20</b>	0.4	42	LR041431
Range Rover Sport (LS) Motorkapschakelaar	<b>86.77.20</b>	0.3	42	LR041431
Range Rover (LG) Motorkapschakelaar	<b>86.77.20</b>	0.2	42	LR041431
Range Rover Sport (LW) Motorkapschakelaar	<b>86.77.20</b>	0.2	42	LR041431

 **N.B.: De normale garantieprocedures zijn van toepassing.**


**INSTRUCTIES VOOR DE WERKPLAATS:**

 **N.B.: Een aantal onderdelen wordt verwijderd weergegeven omwille van de duidelijkheid.**

**Voor alle voertuigen behalve Freelander 2/LR2**


1. Raadpleeg de procedure voor het verwijderen van de motorkapschakelaar (zie TOPIx werkplaatshandboek, sectie 419-01A).

2. Zodra de schakelaar wordt verwijderd, koppelt u de ontgrendelkabel los en verwijdert u de motorkapvergrendeling.

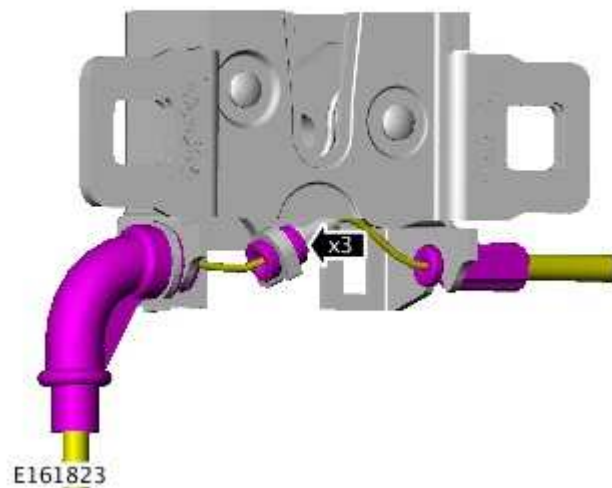


#### Voor Freelander 2/LR2

3. Verwijder het voorbumperschild (zie TOPIX Werkplaatshandboek, sectie 501-19).
4. Verwijder de 2 bevestigingsbouten en duw de vergrendeling opzij.

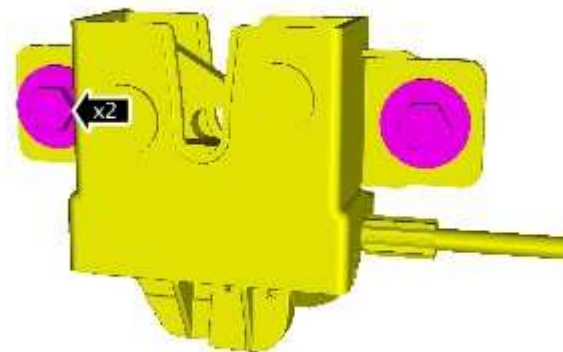


5. Koppel de elektrische stekker op de motorkapschakelaar los.

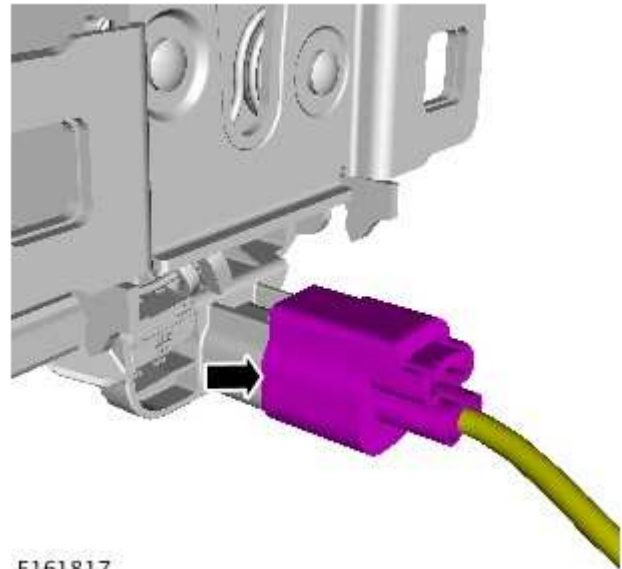

E161817

6. Koppel de kabel los en verwijder de motorkapvergrendeling.

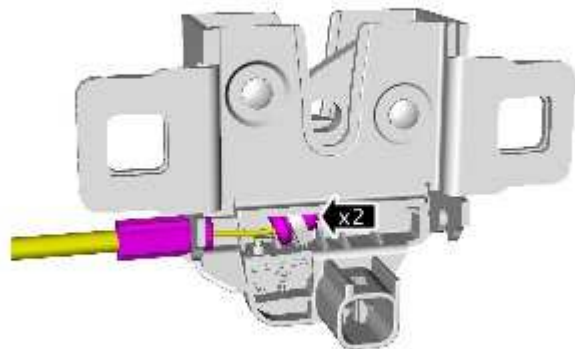

E161818

### Voor alle voertuigen

7. Volg voor het monteren de procedure voor het verwijderen in omgekeerde volgorde en lijn de vergrendeling als volgt uit.
1. Draai de 2 bouten van de motorkapvergrendeling los.
  2. Sluit de motorkap en controleer de uitlijning.
  3. Open de motorkap en draai de bouten vast tot 10 Nm (7 lb-ft).
  4. Controleer de werking van de motorkapvergrendeling.
  5. Zonodig dient de bovenstaande afstelprocedure te worden herhaald.